

Boletim Técnico Assessoria Técnica Consumidor Suporte Técnico e Treinamento	Modelos: KV-36XBR800 – chassis DA4
--	--

Número	05/03
Data	26/09/2003

Referente a:

Falha na pureza

Sintoma

Este procedimento se aplica à correção do tempo de atuação da bobina desmagnetizadora, quando o aparelho está ligado a rede 220V, evitando o aparecimento de manchas na tela.



Números de série afetados: **3000001 a 3000290.**

Procedimento

1- Trocar o capacitor C6809, localizado na placa F1, conforme ilustração abaixo:

Antigo: C6809 – Cap. Elet. 2.2 μ F 50V (Cód: 1-126-961-11)

Novo: C6809 – Cap. Elet. 47 μ F 25V (Cód: 1-104-664-11)

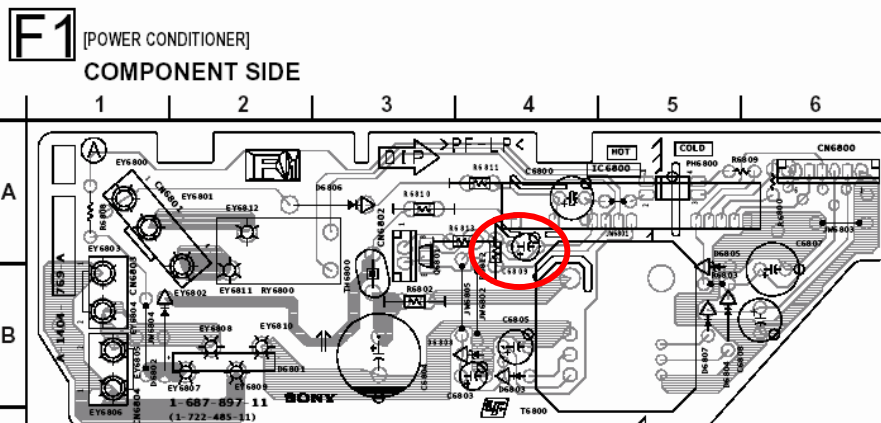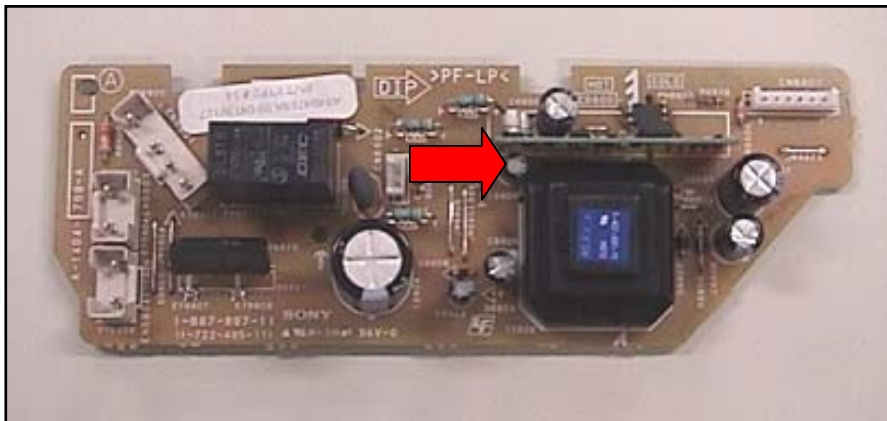

2- Após a troca do capacitor, deixar o aparelho desligado no mínimo 30 min. Depois ligue o aparelho para certificar-se de que não há manchas na tela (caso apresente alguma mancha, efetue o procedimento do boletim técnico N.º 06/03).

Campo	<i>SINTOMA</i>	<i>NAT. DEFEITO</i>	<i>DEFEITO</i>	<i>SERV. EXECUTADO</i>	<i>CÓDIGO DA PEÇA</i>	<i>OBSERVAÇÕES</i>
Código	434	1	19	6G	1-104-664-11	Região 220V