

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico
Assistência Técnica Consumidor

FH-B900
FH-B500

Número 006/95
Data 17/02/95

Referente:

CD não lê o disco


Sintoma:

Recolhe o disco e após alguns segundos apresenta NO DISC no display

Verificar com um multímetro, se na placa BD não está interrompida a trilha entre o pino 13 do IC102 e a ilha de ligação do motor SLED (a que fica mais próxima ao IC103).

Se estiver interrompida colocar um JUMPER de fio fino entre o pino 13 e o motor. A ligação mais fácil para o pino 13 do IC102 é o capacitor C173 do lado que **NÃO** está ligado a R173.

Cuidado para não colocar o IC ou o capacitor em curto.

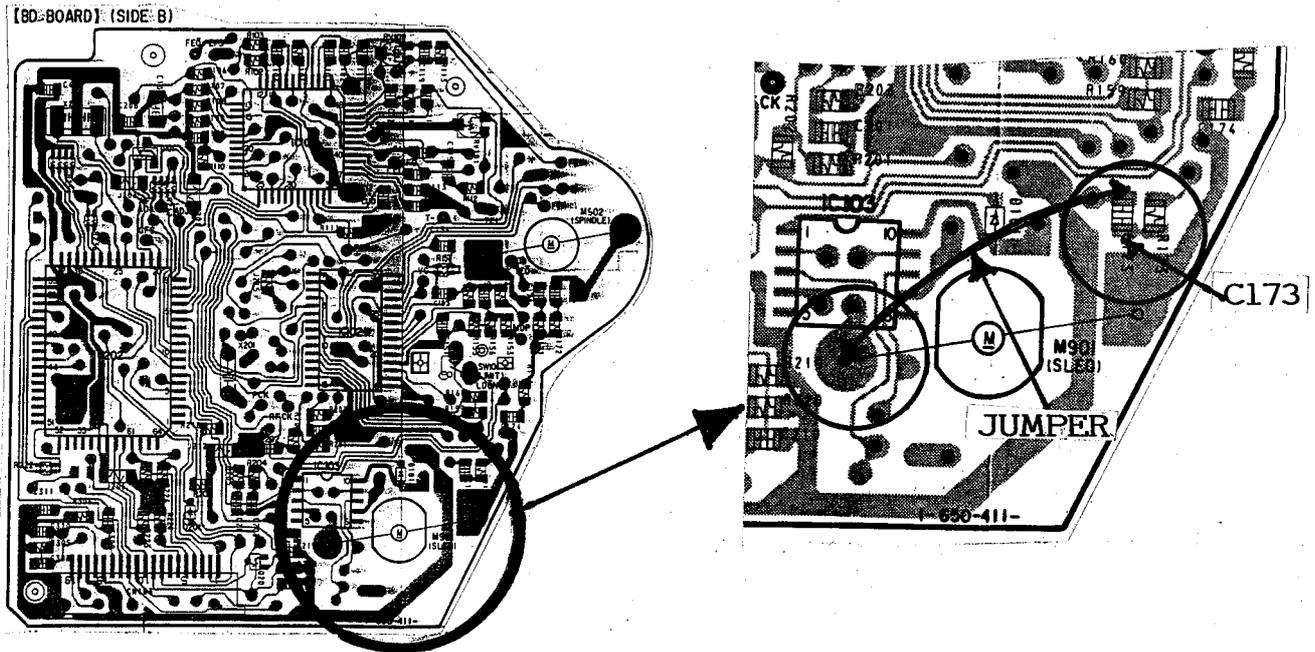

Elaborado: <i>Tomaki</i>	Verificado: <i>Ruiel Gus</i>	Aprovado: <i>[Signature]</i>
--------------------------	------------------------------	------------------------------