LG Electronics de São Paulo Ltda.
Av. D.Pedro I, W-7777 – Distrito Industrial
CEP 12081-000 - Taubaté - SP - Brasil
Tel.: 0xx12-2125-5500 / Fax: 0xx12-2125-5780

BOLETIM TÉCNICO Nº 0341.0

APLICAÇÃO			DIVULGAR P/			DATA	09/09/2009
	☐	AREA ADM.		☑	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO		
				☑	OFICINA/LABORATORIO		
	☑	AREA TEC.		☑	ESTOQUE/SUPRIMENTOS	VALIDADE	indeterminado
				☑	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
Marrom	TV	Chasssi CW81A Chassis CW81B	Vanderlei	☑ SUP: Valdiney ☐ GER: ☐ DIR:

ASSUNTO: Ruído na imagem dos canais baixo

Sintoma: Ruído na imagem.

Defeito: Ruído na imagem com sinal fraco para os canais baixo conforme figura 1 e 2.

Solução:
1 - Aplicar um capacitor de 1nF 10% 50V conforme figura A e B.

Fig. 1

ou

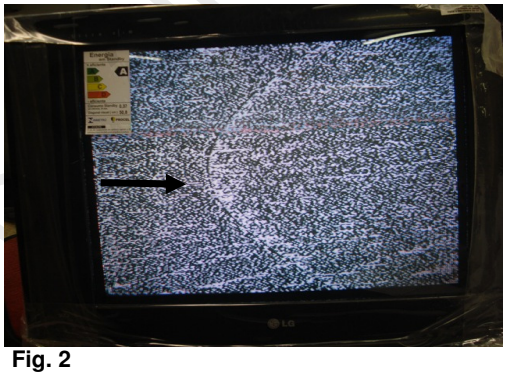
Fig. 2

Posição	Part. Number	Especificação
C001	EAE34163602	1nF 10% 50V

Modelos 21FU1/4RL-L3 - Chassis CW81A.
Aplicar (1nF 10% 50V) da base do Q405 ao negativo do C309.

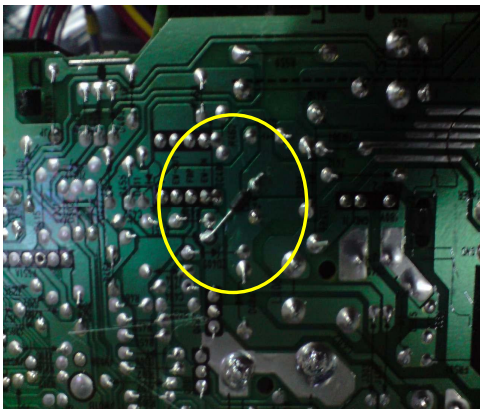
Fig. A

Posição	Part. Number	Especificação
C001	EAE34163602	1nF 10% 50V

Modelo 21FU6TL/21FJ8RL - Chassis CW81B.
Aplicar (1nF 10% 50V) da base do Q405 ao negativo do C309.

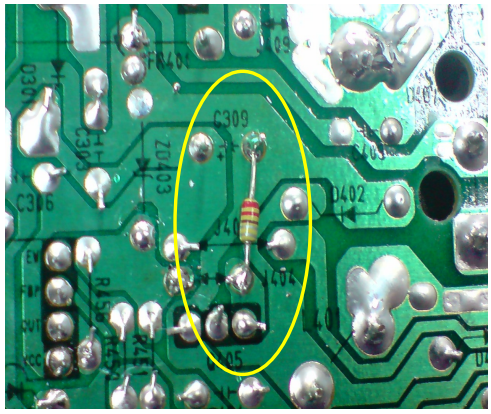

Fig. B

Suporte Técnico

Leandro Palmeira